单轴可编程定位器

HT071



1.	目表	롾

1.	目录	pag.	1
2.	保修	pag.	2
3.	安全工作的要点	pag.	2
4.	技术特征	pag.	2
5.	接线图	pag.	3
6.	功能键	pag.	4
7.	工作	pag.	4
8.	参数设计	pag.	5
9.	手动 工作模式	pag.	6
10.	半自动 工作模式	pag.	6
11.	程序编辑	pag.	7
12.	程序修改	pag.	7
13.	程序删除	pag.	7
14.	自动 和 连续自动 工作模式	pag.	8
15.	移动 功能	pag.	8
16.	OK 位置	pag.	8
17.	周期渐增	pag.	9
18.	外部的 开始 和 停止	pag.	9
19.	选通	pag.	9
20.	预置	pag.	9
21.	输入 0 编码器	pag.	9
22.	存储的参数表	pag.	9
23.	标准参考	pag.	10

2. 保修

在正确的使用情况下,本设备自购买之日起一年内保修。保修包括由于生产和材料造成的设备和其组件的故障。其他的赔偿费用,还有意外事故,不在保修之内。

在下列情况下保修无效:

- 设备已被损坏
- 由于被置于不合适的环境内工作或者处于非正常的工作状态下(例如: 电压不正常)造成的损坏
- 非授权人员擅自修理

任何情况下运输费用由客户支付.

3. 安全工作的要点

警告

安装,检查和维护必须由有授权的专业人员来完成,遵守这个手册中的指令并注意以下几点:

- 检查工作电压符合当地的电压系统。工作电压标注在 HT071 的背面
- 如果有液体渗漏或者其他物品落入设备,立刻停止设备的使用,断开设备的连接并请相关人员进行检查。

禁止

- 禁止将其他设备和 HT071 的电源连接
- 禁止打开机箱进行修理

报废

当设备由于陈旧或彻底损坏而无法使用时,应申请报废使之不能工作和不具危险性。将设备装入结实的包装箱内,遵守当地的关于此类设备的特殊条例进行处理。


4. 技术特征

- 电源: 24 Vdc -15% +20% 吸收功率 7,2 W 或 19 Vac -15% +10% 吸收功率 9,9 VA
- 为编码器或推挽/ o.c.光学线路提供稳压电源 12 Vdc ± 5% 120 mA
- 最大计数频率: 40KHz; 放大系数为 4 的编码器是 160KHz
- 带互锁触点的继电器输出,最大负荷 120 Vac 1A
- 光绝缘体输入
- 6个高亮度发光二极管数字和符号显示用于标示位置,2个数字显示用于显示周期和程序。
- 可以存储99个程序,每个程序有20个周期组成。每个周期最大可计数至65000次循环。
- 数据和程序储存在闪存中,无需浮动蓄电池
- IP65, 聚碳酸酯, 防水, 耐磨损, 有敏感触觉的键盘
- 通过可引出终端实现外部连接
- 面板钻孔尺寸: 138 x 68mm

5. 接线图

为了保证设备的良好运转,建议分别供电。 接线图如下:

ABILIT. MOV. = 运动选通 OK POS. = OK 位置 COM L/V = 通用 慢/快 COM A/I = 通用 向前/向后 LENTO = 慢 VELOCE = 快 AVANTI (+) = 向前 INDIETRO (-) = 向后 NEGATIVO =负 SCOST. = 偏移 INC. C. = 周期渐增 COM. = 通用

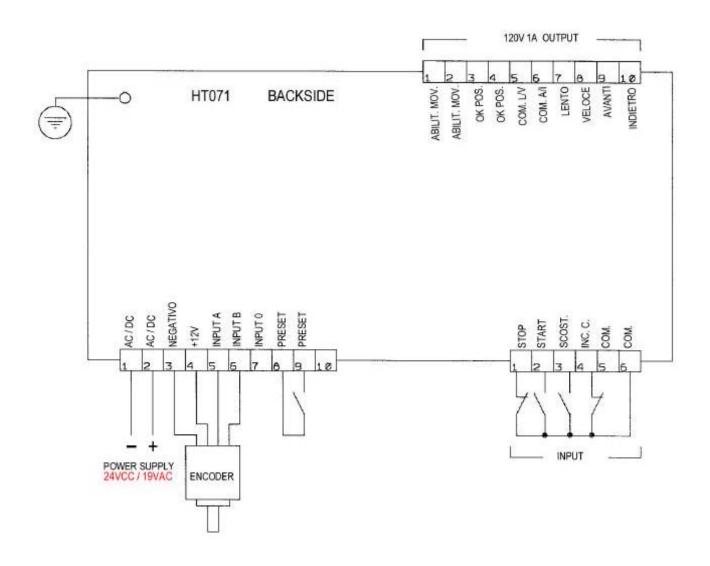

6. 功能键









手动工作模式下使用的键



参数设计键



半自动工作模式和进入功能键



自动和连续自动工作模式功能键



编程功能键



计算器总数功能键



开始键



停止键



偏移选通和+/-键

7. 工作

HT071 单轴可编程定位器可以定位一个由发动机驱动的轴,可采用手动,半自动,自动,连续自动模式。设备内存可以存储 99 个程序,从数字 1 到 99。每个程序包括 20 个位置,每个位置可以连接 65000 个循环。

<u>定义:</u>

- 程序周期: 每个位置和它的循环构成程序周期
- 循环: 接触点和周期渐增输入连接的次数,必须要打开和关闭以进行下一次的周期。

半自动工作模式以单一程序周期的方式工作,区别是直接执行而不存储。

8. 参数设计



参数设计键

☞ 参数定义了设备工作和相连机器的设定。因此,在改变参数值之前,建议联络机器的**制造商**

键入参数的操作:

- 按下**参数设计**键大约 5 秒钟直到闪烁。周期显示屏上显示的是参数的号码,位置显示屏上显示的是相应的值。
- 按下 1 键修正定位轴的值
- 按下2键写或改变参数。键入新的参数值后按下**进入**以确认。
- 按下**进入**来滚动参数,在周期显示屏中显示的数字,就是被读或改写的参数号
- 按下**停止**退出操作。

参数表:

1 轴的位置: 轴的界限值: - 999999 至 999999.

2 恢复反冲: - 如果 = 0:不工作

- 如果 > 0: 恢复在正方向或增长方向 - 如果 < 0: 恢复在负方向或减少方向

3 改变速度: - 如果 = 0: 轴只是缓慢移动

为了在 2 个速度的系统中得到正确的定位,改变速度的数值必须大于高速系统下

的惯性值。

- 4 负方向或减少下的惯性
- 5 正方向或增长下的惯性
- 6 公差: 可以接受的位置数值范围
- 7 用于执行的移位数值
- 8 移位前时间:它的时间单位是十分之一秒。表示的是从移位受到控制到它完成的时间。
- 9 最小限位开关: 界限值 999999
- **10** 最大限位开关: 界限值 999999
- 11 编码器放大系数: x1 x2 x4
- 12 编码器十进制倍增:
 - 如果= 0: 排斥参数
 - 从 0,000001 至 1,999999(显示屏的 6 个数字是这个数字的十进制部分)。十进制部分前面的负号表示 0,而没有负号表示 1。(显示屏上的数字为-234500表示的是每一个编码器脉冲,位置要增长或减少 0.234500。显示屏上的数字为 234500表示的是每一个编码器脉冲,位置要增长或减少 1.234500)。
- **14 小数点位置:** 如果 = 0: 没有小数点的读取
 - 如果 = 1: 有一个小数点的读取
 - 如果 = 2: 有两个小数点的读取
 - 如果 = 3: 有三个小数点的读取

15 检查到达位置的时间的数值:它的单位是十分之一秒。表示的是从定位结束至检查到达位置公差的时间,或者一个改变运动方向的时间。

16 毫米/英寸开关: - 如果 = 0: 以毫米显示

- 如果 = 1: 以英寸显示

17 OK 位置: - 如果 = 0: **OK 位置**输出稳定不变

- 如果 = 1: **OK 位置**输出是脉冲(0,5 秒)

18 轴复位: - 如果 = 0: 开始时轴没有复位

- 如果 = 1: 开始时轴有复位(复位的意思是调用参数 13 中的预置值)。

9. 手动工作模式

打开设备,进入**手动**模式。

这种模式,最大和最小限位开关被激活。只有4个与轴位置有关的键有效。



慢增长键



快增长键



慢减少键



快减少键



允许从位置显示到**计数器总数**显示的转换,反之亦然。

10. 半自动工作模式



半自动和进入功能键

- 按下**进入/半自动**功能键,它的发光二极管亮,位置显示屏上开始闪烁 000000。
- 键入要到达的位置数值,注意只是键入在限位开关数值之内的数值。按下**开始**来执行定位。如果按下**进入**而不是**开始**键,显示屏将显示 00001,表示要编程的循环的次数。确认或者键入需要的循环次数(最大 65000)然后按下**开始**来执行定位。现在**开始**键的发光二极管亮,表明定位操作正在执行。

如果由于某些原因,不能够定位在程序设定的极限公差值内,定位器会进行最多 3 次的尝试来到达位置。如果轴不能够定位, OK 位置的继电器打开,开始键的发光二极管将闪烁,通告非正常的情况出现。按下停止键退出这个模式,检查是否由于不正确的参数输入或机械故障造成的定位错误。

- 定位完成后,必须重新按下半自动和进入键来执行下一个定位。
- 按下停止键来中止定位或循环计算。

即使要求的数值在当前位置数值加上或减去系统惯性数值的界限内,设备还是可以执行定位。这种情况下,定位器或者放置在离当前位置有 3 倍的系统惯性值的距离的位置,在一个非常合适的方向,或者复位反冲。从到达的位置,设备允许轴移动至要求的数值。

定义系统的机械极限必需考虑到 HT071,即使不接受程序化参数的界限之外的定位数值,也可以通过超越界限来达到正确的数值。

11. 程序编辑



编程功能键

- 按下**编程**功能键,它的发光二极管和程序显示屏亮。在程序显示屏上显示第一个空的有效的程序号。
- 按下**进入**键来编辑显示出来的程序。如果要编辑另一个程序,键入需要的程序号,然后按下**进入**键确认。
- 数额显示屏上 000000 在闪烁, 周期显示屏上显示出 1。
- 键入数额。如果输入了错误的数额,按下 0 使显示屏上都为 0 (000000),然后键入正确的数值。按下**进入**键确认。循环显示屏上显示 00001 (这个数值表示的是在执行下一次周期前要完成的循环数)。按下**进入**键确认或键入需要的循环数(最大 65000)。按下**进入**键确认。000000 将出现在数额显示屏上。02 显示在周期显示屏上。重复这个操作来编制下一个 周期。
- 按下**编程**功能键来显示输入的程序。发光二极管停止闪烁并显示第一个程序位置,按下**进入**键显示它的循环数。再一次按下**进入**键显示下一个周期。
- 按下**停止**键退出编程,进入**手动**工作模式。

12. 程序修改

执行下列步骤来修改程序:

- 按下编程功能键
- 按下进入键来寻找要修改的周期
- 按下**编程**功能键,发光二极管开始闪烁
- 键入正确的数值
- 按下**进入**键确认

13. 程序删除

删除部分程序的步骤:

- 按下编程功能键
- 按下进入键来寻找要删除的周期
- 键入 0000 作为循环数值
- 按下进入键确认

删除一个程序步骤:

- 按下编程功能键,它的发光二极管和程序显示屏亮。
- 键入要删除的程序号
- 按住 0 键 5 秒钟

删除所有程序步骤:

- 按下编程功能键
- 按住 0 键 5 秒钟

14. 自动和连续自动工作模式



自动和连续自动工作模式功能键

- 按下自动和连续自动功能键,它的发光二极管亮。上一次执行的程序号将显示在程序显示屏上。
- 可以选择以单个或连续方式执行程序:

- 单个模式: 设备预设为以单个模式工作

<u>- 连续模式:</u> 再一次按下**自动**功能键,亮的发光二极管开始闪烁,表明程序开始以**连续**模式工作。

- 键入要执行的程序号(如果程序号不被接受,说明那个程序是空的)
- 按下**进入**键确认。如果按下**进入**键超过一次,可以来选择要执行程序的周期。
- 按下停止键来中止定位。按下开始键从中止的位置继续运动。
- 按下**停止**键超过一次,关闭周期和程序的发光二极管。设备退至**手动**工作模式。

设备的背面**开始**和**停止**输入,和正面的相应的键有同样的功能。

15. 偏移功能



偏移选通和+/-键

要激活这个功能,按下偏移选通和+/-键,它的发光二极管亮。

当**偏移**输入关闭时,这个功能允许轴的位置增长在参数 7 中设定的数值。这个增长在经过参数 8 中设定的时间之后完成(**偏移前时间**)。这个运动期间 OK 位置是关闭的。当周期渐增输入打开时(因为周期渐增相对于**偏移**有优先权),设备会重新移到先前的位置。因此,即使偏移没有完成,也有可能发生退回的位置的事情。

☞ 当参数 18 中输入数值 1 时,偏移功能不工作。

16. OK 位置

- O.K. 位置是一个触点,在运动的时候打开,在定位结束时关闭。这个触点在下列情况下是打开的:
 - 在**半自动**工作模式下:如果定位不正确,以及循环计数器不能到达原先输入的数值
 - 在**自动**工作模式下:如果定位不正确以及每个程序结束的时候
 - 编程过程中
 - 输入参数的时候

17. 周期渐增

打开和关闭周期渐增的输入都被计数到一个程序化的循环。每一次打开和关闭计数器增长一个单位。在**自动**模式下,完成一个程序化的循环计数,设备就执行下一个周期。

18. 外部的开始和停止

设备背面的开始和停止输入,和正面的相应键有相同的作用。外部的停止键必须连接到常闭触点。

19. 选通

这个触点在每个运动之初关闭,在运动结束后5秒钟打开。

20. 预置

如果编码器的输出0没有连接到输入0,每次预置输入关闭时,轴位置数值将变化为存储在这个参数中数值。

21. 输入 0 编码器

当**预置**输入的触点关闭时,每一次**输入 0 编码器**被编码器的 0 输出激活时,轴位置将变化为存储在参数 13 (**预** \mathbb{Z}) 中的数值。

22. 存储的参数列表

N.	描述	数值 mm	数值 inch
1	轴位置		
2	恢复反冲		
3	速度变化		
4	惯性 -		
5	惯性 +		
6	公差		
7	偏移		
8	偏移前时间		
9	最小限位开关		
10	最大限位开关		
11	编码器放大系数		
12	编码器十进制倍增		
13	预置		
14	小数点		
15	检查到达位置的时间		
16	MM/INCH 转换		
17	OK 位置		
18	轴复位		

23. 标准参考

HT061 可编程定位器符合下列标准:

➤ EN 50082-2 级别 3-4

➤ EN 50081-2 1组A类

➤ EN 60204-1

因此本产品符合下列规定的基本要求:

➤ CEE 89/336 (电磁适应性)

CEE 92/31 (电磁冲突)CEE 73/23 (低电压)